

SDC-C1 Transmetteur de CO₂ pour gaines d'air

Caractéristiques

- Mesure le CO₂ des gaines de ventilation
- Valeur de la mémoire minimum et maximum
- Mesure des signaux sélectionnables avec les cavaliers 0...10 V, 0...20 mA ou 2...10 V, 4...20 mA
- Possibilité de programmer des plages de signaux alternatives en option
- Peut être utilisé comme simple contrôleur proportionnel
- Signal moyen sélectionnable
- LED d'indication de l'état de fonctionnement
- En option, afficheur intégré ou externe (OPC-S ou OPA-S)



Domaines d'applications

- Ventilation des habitations ou des locaux commerciaux basée sur la mesure de la concentration de CO₂.
- La plage de mesure standard pré-réglée est 0...2000 ppm, la plage maximale possible est 0...5000 ppm.
- Enregistrement des valeurs de limites maximales et minimales pour les environnements critiques.
- Contrôle direct du ventilateur d'extraction.

Transmetteur de CO₂

La concentration de CO₂ est mesurée grâce à la technologie infrarouge non dispersive (NDIR) à guidage d'ondes avec l'algorithme de calibration automatique ABC. La technologie de mesure appliquée garantit une excellente fiabilité et une stabilité à long terme. Le microprocesseur mesure des échantillons de CO₂ une fois par seconde. Il calcule un signal moyen sur un nombre prédéfini de secondes et génère un signal de sortie.

La gamme de signal de sortie et le type peuvent être personnalisés par les cavaliers et si nécessaire par un outil de programmation. Les plages de signal standards sont 0-10 VDC, 2-10 VDC, 4-20 mA et 0-20 mA. Ces plages peuvent être définies par les cavaliers. D'autres plages peuvent être définies en utilisant l'afficheur externe et le module de programmation. (OPC-S ou OPA-S)



Pour l'utilisation de OPA-S, OPC-S, voir la section "Configuration des paramètres" à la page 5.

Calibrage automatique ABC

Le calibrage ABC surveille en permanence la concentration de CO₂ mesurée. La fonction de calibrage attend que la valeur de CO₂ descende à 400 ppm lorsque la pièce n'est pas occupée. Après quelques jours, le régulateur cherche à atteindre cette valeur pas à pas en travaillant sur un recalibrage de 30 ppm maximum par jours. Pour atteindre la précision donnée, il est nécessaire que l'appareil soit au moins en service pendant 3 semaines sans interruption.



CONSEILS: L'étalonnage ABC fonctionne uniquement que dans les applications où la concentration de CO₂ descend régulièrement à des concentrations d'air frais de 400 ppm. Pour des applications spéciales telles que des serres, fermes d'animaux, etc..., le calibrage ABC doit être désactivé et le capteur doit être étalonné manuellement. L'étalonnage automatique peut être désactivé par la commande d'opération externe. Le capteur peut être calibré par le client et n'a pas besoin d'être renvoyé à l'usine pour un recalibrage. Voir la dernière page pour les détails.

Valeurs maximales et minimales

À l'aide d'un module d'affichage et de programmation OPA-S ou du terminal d'affichage et de commande intégré OPC-S (en option), l'utilisateur a la possibilité de lire et de remettre à zéro les valeurs minimales et maximales de l'IQA. Les valeurs minimales et maximales peuvent également être utilisées comme signaux de sortie. Les valeurs minimales et maximales sont automatiquement enregistrées dans l'appareil et sont disponibles après une coupure de courant.

Sécurité



DANGER ! Conseils de sécurité

Cet appareil est destiné à être utilisé comme indicateur de concentration de CO₂ et transmetteur de CO₂ pour des applications de confort. Il ne s'agit pas d'un dispositif de sécurité. Lorsqu'une défaillance de l'appareil peut mettre en danger la vie humaine et les biens, il incombe au client, à l'installateur et au concepteur du système d'ajouter des dispositifs de sécurité supplémentaires pour éviter une telle défaillance de l'appareil. Le non-respect des spécifications et des réglementations locales peut endommager l'équipement et mettre en danger la vie et la propriété. L'altération de l'appareil et une mauvaise application annuleront la garantie.

Types et commande

Désignation	Article	Description/Option
CO₂ Transmetteur		
SDC-C1-16-1	40-300152	CO ₂ transmetteur pour gaines de ventilation, 160 mm sonde, inclus glande AMC-1
Accessories		
OPC-S	40-500029	Terminal d'affichage et de commande intégré
OPA-S	40-500006	Terminal d'affichage et de commande externe.
AMC-2	40-500074	Connecteur du conduit: NPT fil

Caractéristiques techniques

Alimentation	Tension d'utilisation	24 V AC 50/60 Hz $\pm$ 10%, 24VDC $\pm$ 10%
	Consommation	Max. 5 VA
	Sécurité extra-basse tension (SELV)	HD 384, classe II, 48 VA max.
Connexion	Bornier de raccordement	Section 0.34...2.5 mm ² (AWG 24...12)
Mesure de CO₂	Méthode de mesure	Technologie infrarouge non dispersive (NDIR) à guidage d'ondes avec l'algorithme de calibration automatique ABC
	Méthode d'échantillonnage	Diffusion
	Temps de réponse (90%)	2 minutes
	Plage de mesure	0 - 5000 ppm vol.
	Répétabilité	$\pm$ 20 ppm $\pm$ 1 % de la valeur mesurée
	Précision	$\pm$ 40 ppm $\pm$ 3 % de la valeur mesurée
	Influence de la pression	+ 1.6 % écart de lecture en % par rapport à la pression normale, 100 kPa
Signaux de sorties	Sorties analogiques	0...10 VDC, 0...20 mA ou 2...10 VDC, 2...20 mA
	Signal de sortie	10 Bit, 9.7 mV, 0.019.5 mA
	Résolution	Signal tension: $\geq$ 1k Ω , signal courant: $\leq$ 250 Ω
	Charge maximum	
Environnement	Opération	Selon IEC 721-3-3
	Conditions climatiques	classe 3 K5
	Température	0...50°C (32...122° F)
	Humidité	<85% RH. sans condensation
	Transport & entreposage	Selon IEC 721-3-2 et IEC 721-3-1
	Conditions climatiques	classe 3 K3 et classe 1 K3
	Température	-30...70°C (-22...158 °F)
	Humidité	<95% RH. sans condensation
Normes	Conditions mécaniques	classe 2M2
	Degré de protection	IP30 selon EN 60 529
	Classe de sécurité	III (IEC 60536)
Matériaux de construction	Couvercle, partie arrière	PC+ABS (UL94 class V-0)
Général	Dimensions (L x l x P)	
	Transmetteur:	68 x 91 x 47mm (2.7" x 3.7" x 1.9")
	Sonde:	$\varnothing$ 14 x 157 mm ($\varnothing$ 0.55 x 6.2")
	Poids (emballage compris)	290g (10.2 oz)


Essais et certification des produits



Déclaration de conformité

Vous trouverez des informations sur la conformité de nos produits sur notre site web www.vectorcontrols.com, sur la page du produit correspondant, sous la rubrique "Téléchargements".

Câblage et connexion

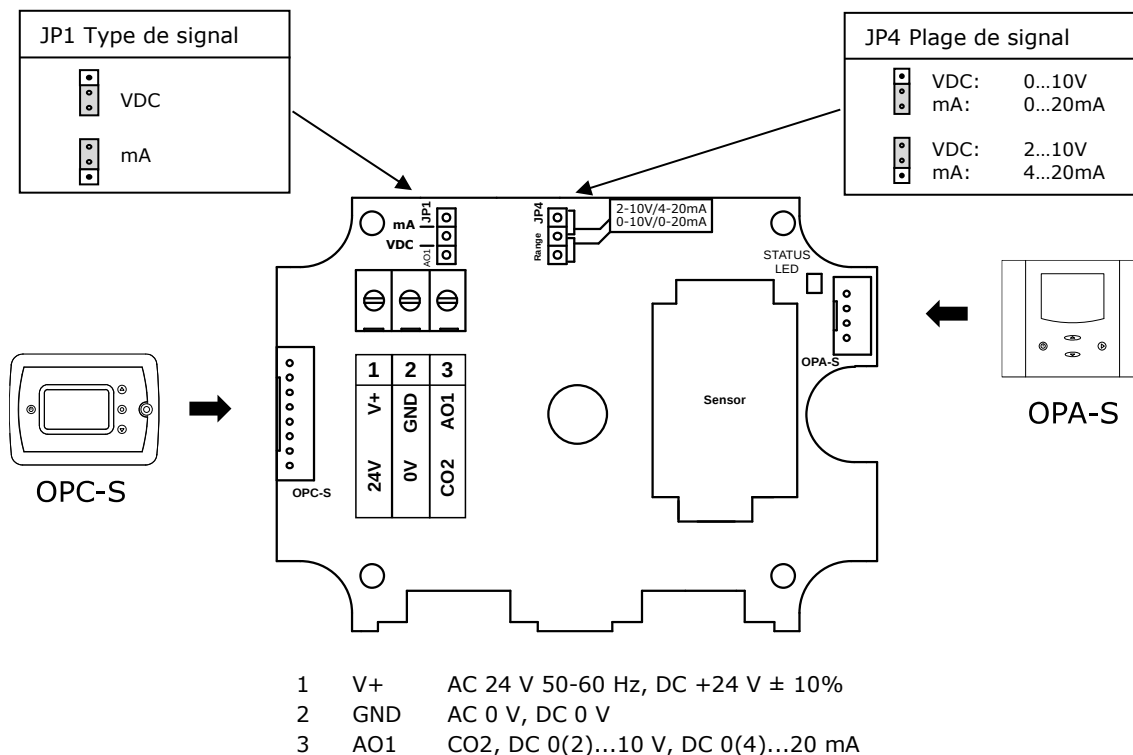

Pour le réglage des cavaliers, voir la section "Configuration du signal de sortie, réglages des cavaliers" à la page 5.



Important


Assurez-vous que le boîtier du SCC-C1 est fermé hermétiquement et que tous les presse-étoupes sont correctement serrés afin d'éviter les fausses mesures de CO2 causées par l'entrée d'air ambiant dans le boîtier !

Instructions de montage



Voir fiche d'installation SDC-C1 n° 70-000573 (www.vectorcontrols.com).

Dimensions mm (inch)

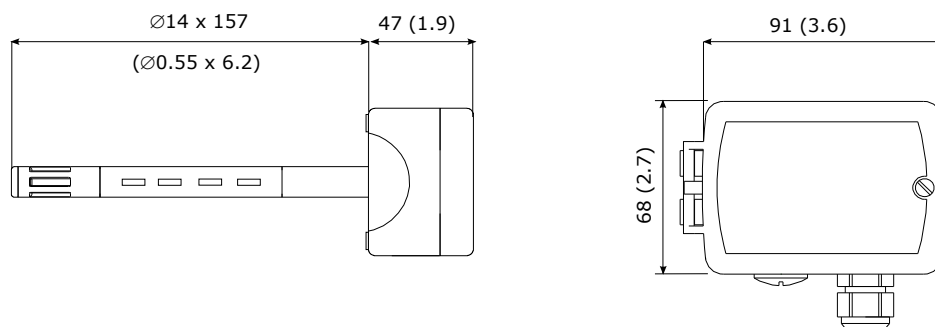

Utilisation

Affichage des valeurs minimales et maximales

Pour lire ou réinitialiser les valeurs minimales et maximales de CO2 enregistrées, utilisez le module d'affichage et de programmation OPA-S (en option) ou le terminal d'affichage et de commande OPC-S intégré.


Utilisation de l'OPA-S:

1. Ouvrez le boîtier du SDC (voir la fiche d'installation du SDC-C1 70-000573 www.vectorcontrols.com).
2. Connectez le dispositif d'exploitation OPA-S au connecteur OPA-S du SDC (voir section "Câblage et connexion" à la page 5). La valeur de CO2 mesurée s'affiche.
3. Appuyez sur la touche "HAUT" pour voir les valeurs maximales ou sur la touche "BAS" pour voir les valeurs minimales.
4. Pour réinitialiser la valeur minimale, appuyez sur la touche "BAS" pendant au moins 5 secondes et attendez que la valeur change.
5. Pour réinitialiser la valeur maximale, appuyez sur la touche "HAUT" pendant au moins 5 secondes et attendez que la valeur change.

Utilisation de l'OPC-S:

1. Appuyez sur la touche "HAUT" pour voir les valeurs maximales ou sur la touche "BAS" pour voir les valeurs minimales.
2. Pour remettre à zéro la valeur minimale, appuyer sur la touche "BAS" pendant au moins 5 secondes et attendre que la valeur change.
3. Pour remettre à zéro la valeur maximale, appuyez sur la touche "HAUT" pendant au moins 5 secondes et attendez que la valeur change.

LED d'état

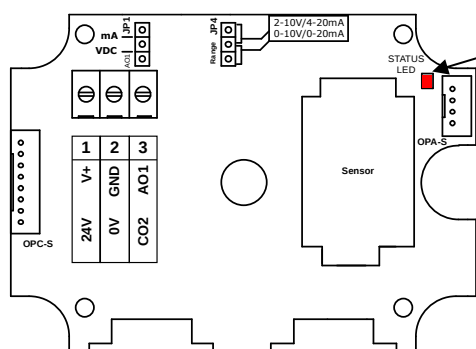

LED d'état rouge

LED d'état

- Pas de lumière	: Pas d'alimentation ou unité endommagée
- Clignotement de 5 sec	: Normal
- Clignotement de 2 sec	: Calibrage
- Impulsion de 10 sec	: Étalonnage réussi
- Rouge constant > 10 sec	: Erreur d'étalonnage ou de capteur

Messages d'erreur affichés sur OPA-S ou OPC-S

Erreur	Description
Err 1:	Erreur de communication : Vérifiez les connexions des câbles, le type de câble et la distance maximale.
Err 2:	Erreur de la sonde de CO2 : Vérifiez que le capteur n'est pas mal calibré. Si possible, effectuez un étalonnage de 400 ppm. (voir la section "Calibrage" à la page 7). Si l'erreur ne peut être éliminée en calibrant le capteur, remplacez le produit.

Configuration

Configuration du signal de sortie, réglages des cavaliers

Le type de signal de sortie analogique pour la sortie AO1 peut être configuré à l'aide du cavalier **JP1** pour les signaux de commande de tension ou de courant. Le réglage d'usine est Tension.



Pour l'emplacement du cavalier, voir la section "Câblage et connexion" à la page 3.

Type de signal	JP1
Tension (VDC)	
Courant (mA)	

La plage de signal peut être réglée avec le cavalier **JP4** pour la sortie de signal analogique AO1. **JP4** ne fonctionnera que si la plage de sortie spécifiée avec les paramètres de sortie **OP 01** et **OP 02** est laissée à la valeur par défaut de 0...100%. Avec tout autre réglage, la position de **JP4** n'a aucune influence et la plage de signal définie avec les paramètres de sortie **OP 01** et **OP 02** s'applique.



Pour l'emplacement du cavalier, voir la section "Câblage et connexion" à la page 3.

Plage de signal	JP4
0...10 V, 0...20 mA	
2...10 V, 4...20 mA	

Configuration des paramètres

Le transmetteur peut être adapté pour s'intégrer parfaitement à toute application en ajustant les paramètres du logiciel. Les paramètres sont réglés à l'aide des terminaux de commande OPA-S ou du built-in OPC-S en option. L'OPA-S peut également être utilisé comme indicateur à distance.



REMARQUE : Pour un affichage correct des données, la version 1.7 ou plus de l'OPA-S est nécessaire.

Fonctionnement de l'OPA-S

- Ouvrez le boîtier du SDC (voir la fiche d'installation du SDC-C1 n° 70-00-0573 www.vectorcontrols.com).
- Connectez l'appareil de commande OPA-S au connecteur OPA-S du SDC (voir section "Câblage et connexion" page 3). La valeur de CO2 mesurée s'affiche.
- Appuyez simultanément sur les touches "HAUT" et "BAS" pendant plus de 3 secondes. L'écran affiche "Code 0000".
- Utilisez les touches "HAUT" et "BAS" pour définir le mot de passe "0009" et confirmez avec la touche "DROITE".
- Sélectionnez "IP SEL (Paramètre d'entrée) ou "OP SEL" (Paramètre de sortie) avec les touches "HAUT" et "BAS" et confirmez avec la touche "DROITE". Le premier paramètre s'affiche.
- Utiliser les touches "HAUT" et "BAS" pour passer au paramètre souhaité. Après avoir appuyé sur la touche "DROITE", réglez la valeur du paramètre avec les touches "HAUT" et "BAS". Confirmez le réglage à l'aide de la touche "DROITE".
- Terminez le paramétrage en appuyant deux fois sur la touche gauche "ON/OFF". La valeur de CO2 mesurée s'affiche.



Important

Pour que le SDC-C1 applique correctement les nouveaux réglages, le paramétrage doit être terminé avec la touche gauche "ON/OFF"!



Vous trouverez des informations détaillées sur l'OPA-S sur le site Internet www.vectorcontrols.com, sur la page produit correspondante, dans la rubrique "Téléchargements".

Fonctionnement de l'OPC-S

- Appuyez simultanément sur les touches "HAUT" et "BAS" pendant plus de 3 secondes. L'écran affiche "Code 0000".
- Utilisez les touches "HAUT" et "BAS" pour définir le mot de passe "0009" et confirmez avec la touche "DROITE".
- Sélectionnez "IP SEL (Paramètre d'entrée) ou "OP SEL" (Paramètre de sortie) avec les touches "HAUT" et "BAS" et confirmez avec la touche "DROITE". Le premier paramètre s'affiche.
- Utiliser les touches "HAUT" et "BAS" pour passer au paramètre souhaité. Après avoir appuyé sur la touche "DROITE", réglez la valeur du paramètre avec les touches "HAUT" et "BAS". Confirmez le réglage à l'aide de la touche "DROITE".
- Terminez le paramétrage en appuyant deux fois sur la touche gauche "ON/OFF". La valeur de CO2 mesurée s'affiche.



Important

Pour que le SDC-C1 applique correctement les nouveaux réglages, le paramétrage doit être terminé avec la touche gauche "ON/OFF"!



Vous trouverez des informations détaillées sur l'OPC-S sur le site Internet www.vectorcontrols.com, sur la page produit correspondante, dans la rubrique "Téléchargements".

Configuration des entrées

Paramètre	Description	Plage	Standard
IP 00	Non utilisé	-	-
IP 01	CI1: Echantillons pris pour le calcul de la moyenne du signal de contrôle ¹⁾	1...255	10
IP 02	CI1: Étalonnage	-10...10%	0
IP 03	CI1: Plage de CO2 minimum ppm (niveau de CO2 lorsque la sortie est à son minimum)	0...5000 ppm	0 ppm
IP 04	CI1: Plage de CO2 maximum ppm (niveau de CO2 lorsque la sortie est à son maximum)	0...5000 ppm	2000 ppm
IP 05	CI1: Activation de l'étalonnage de fond automatique du CO2 de l'ABC	ON, OFF	ON
IP 06	CI1: Étalonnage du capteur de CO2 Remarque : pour un fonctionnement normal, l'étalonnage n'est pas nécessaire. Seuls les experts doivent calibrer le capteur. 0 = Pas d'étalonnage (par défaut) 1 = Étalonnage au gaz (0 ppm) 2 = Étalonnage à l'air frais (400 ppm) 4 = Erreur d'étalonnage (état)	0...4	0

¹⁾ Intervalle d'échantillonnage: 1 sec.

Configuration de la sortie

Paramètre	Description	Plage	Standard
OP 00	AO1 (CO2): Configuration du signal de sortie : 0 = Valeur du CO2 1 = Valeur minimale de CO2 enregistrée 2 = Valeur maximale de CO2 enregistrée	0...2	0
OP 01	AO1 (CO2): Limitation minimale du signal de sortie du CO2 ^{2) 3)}	0...100 %	0 %
OP 02	AO1 (CO2): Limitation maximale du signal de sortie du CO2 ^{2) 3)}	0...100 %	100 %

²⁾ Le signal de sortie sera mis à l'échelle en fonction de la plage d'entrée sélectionnée, de la limitation sélectionnée du signal de sortie et de la plage de signal de sortie sélectionnée par le cavalier.

³⁾ Si les valeurs par défaut sont modifiées, la position de JP2 n'a aucune influence et la plage de signal de sortie définie avec les paramètres s'applique.

IP = Input Parameter (Paramètre d'entrée)
OP = Output Parameter (Paramètre de sortie)
CI = CO2 Input (Entrée CO2)
AO = Analog Output (Sortie analogique)

Exemples de signal de sortie CO2 sur AO1:

Type de signal de sortie = Tension (réglage du cavalier JP1)



Plage du signal de sortie = 0...10 VDC (réglage du cavalier JP4)

Réglage par standard

IP 03 = 0 ppm, IP 04 = 2000 ppm (gamme)
OP 00 = 0 (valeur du CO2)
OP 01 = 0 % (limitation)
OP 02 = 100 % (limitation)

Réglage personnalisé

IP 03 = 0 ppm, IP 04 = 2000 ppm (gamme)
OP 00 = 0 (valeur du CO2)
OP 01 = 20 % (limitation)
OP 02 = 80 % (limitation)

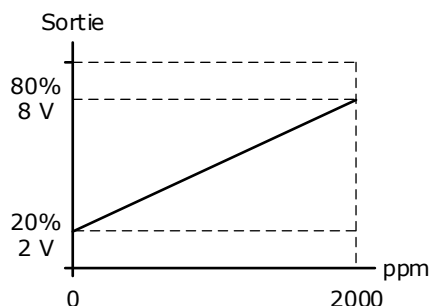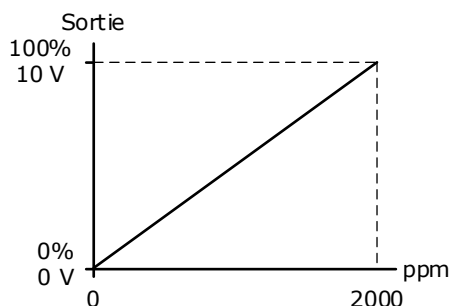

Utiliser le transmetteur de CO2 comme régulateur P

Le transmetteur de CO2 peut être transformé en un régulateur d'air frais proportionnel par une simple modification de deux paramètres :

1. Définissez une concentration minimale de CO2 à laquelle le ventilateur d'air frais doit commencer à fonctionner à sa vitesse minimale, par exemple 500 ppm. Définissez cette valeur comme valeur minimale dans le paramètre **IP 03**.
2. Définissez ensuite la valeur de CO2 lorsque le ventilateur doit fonctionner à pleine vitesse, par exemple 1000 ppm, et définissez cette valeur dans le paramètre **IP 04**.

Votre émetteur a maintenant été converti en un P-Controller pour la qualité de l'air!

En utilisant la sortie analogique, le ventilateur commence à fonctionner si la concentration de CO2 est supérieure à 500 ppm. Il augmente jusqu'à son maximum lorsque la concentration de CO2 atteint 1000 ppm.

Calibrage

Le capteur de CO2 ne nécessite aucune maintenance dans des environnements normaux grâce à l'algorithme ABC (Automatic Baseline Correction) intégré et autocorrectif. Cet algorithme suit en permanence le relevé le plus bas du capteur sur un intervalle de 7 jours et corrige lentement toute dérive à long terme détectée par rapport à la valeur attendue de 400 ppm de CO2 dans l'air frais.

Une manipulation et un transport brutaux peuvent toutefois entraîner une réduction de la précision du relevé du capteur. Avec le temps, la fonction ABC ajustera les relevés aux valeurs correctes. La "vitesse de réglage" par défaut est toutefois limitée à environ 30 ppm/semaine. Pour des raisons de commodité après l'étalonnage, dans le cas où l'on ne peut pas attendre que l'algorithme ABC corrige tout décalage d'étalonnage, un étalonnage manuel peut être activé en utilisant la procédure suivante. Il existe deux possibilités d'étalonnage : 0 ppm et 400 ppm. Un seul des deux étalonnages manuels doit être effectué.

Étalonnage à 400 ppm (air frais)

1. Connectez l'OPA-S ou utilisez l'OPC-S intégré en option et exposez le capteur actif à l'air frais extérieur pendant au moins 5 minutes. Il est important d'exposer le capteur uniquement à de l'air frais. Une fenêtre ouverte à proximité du capteur avec un niveau de CO2 plus élevé pourrait empêcher un signal stable. Observez la valeur de CO2 sur l'OPA-S.
2. Une fois la valeur de CO2 stabilisée, connectez-vous à l'OPA-S et définissez **IP 06** = 2, puis quittez le mode de configuration. Le voyant de qualité de l'air clignote en vert 4 fois, en alternance avec le voyant d'état, à intervalles de 2 secondes.
3. Le capteur attendra désormais une concentration stable de CO2. Une fois l'étalonnage effectué, le voyant d'état restera constamment rouge pendant 20 secondes et le voyant vert de la qualité de l'air s'allumera pendant 20 secondes en cas de succès. Si l'étalonnage n'est pas réussi (absence de concentration stable pendant 5 minutes ou absence de communication avec le capteur), le voyant rouge de la qualité de l'air clignotera et le voyant d'état restera constamment rouge en mode erreur. Réétalonnez ou redémarrez l'appareil pour arrêter le mode erreur.
4. Vous pouvez également vérifier l'étalonnage en utilisant l'OPA-S. En cas de succès, la valeur de l'**IP 06** passe à 0. En cas d'échec, la valeur de l'**IP 06** passe à 4.
5. En cas d'échec, attendez au moins 1 minute avant de répéter la procédure. Assurez-vous que l'environnement du capteur est stable et calme !

Étalonnage à 0 ppm avec du gaz sans CO2

1. Connectez l'OPA-S ou utilisez l'OPC-S intégré en option et placez le capteur dans un récipient rempli d'un mélange gazeux exempt de CO2 (c'est-à-dire de l'azote ou de l'air épuré au CO2 par de la chaux sodée). Observez la valeur de CO2 sur l'OPA-S.
2. Une fois la valeur de CO2 stabilisée, connectez-vous à l'OPA-S et réglez **IP 06** = 1, puis quittez le mode de configuration. La DEL de qualité de l'air clignote en rouge 4 fois, en alternance avec la DEL d'état, à intervalles de 2 secondes.
3. Le capteur attend maintenant une concentration stable. Une fois que l'étalonnage a été exécuté, le voyant d'état s'affiche en rouge constant et le voyant vert de la qualité de l'air s'allume pendant 20 secondes si l'étalonnage est réussi. Si l'étalonnage n'est pas réussi (pas de concentration stable pendant 5 minutes ou pas de communication avec le capteur), le voyant rouge de la qualité de l'air clignote et le voyant d'état reste constamment rouge en mode d'erreur. Recalibrez ou redémarrez l'appareil pour sortir du mode d'erreur.
4. Vous pouvez également vérifier l'étalonnage en utilisant l'OPA-S. En cas de succès, la valeur de l'**IP 06** passe à 0. En cas d'échec, la valeur de l'**IP 06** passe à 4.
5. En cas d'échec, attendez au moins 1 minute avant de répéter la procédure. Assurez-vous que l'environnement du capteur est stable et calme !

Capteurs et contrôles intelligents En toute simplicité !

Qualité - Innovation - Partenariat

Vector Controls GmbH
Suisse

info@vectorcontrols.com
www.vectorcontrols.com/

